

Technical Service Bulletin (TSB) - Z8TVEАНХVMM015576	
C5HW0130Q0 : Вер 0 от 05/04/2018	
Для : TRAVELLER (KR)	
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :	НЕВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ С ОТДЕЛЬНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :	ПРИ ЗАПРОСЕ ВКЛЮЧЕНИЯ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА : ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Электронная загрузка пульта дистанционного управления дополнительного обогрева не выполнена : При замене подогревателя охлаждающей жидкости на программируемую модель.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Электронная загрузка пульта дистанционного управления дополнительного обогрева.

2.1. Ремонтная работа

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею.

Подождите, по крайней мере, 1 минуту.

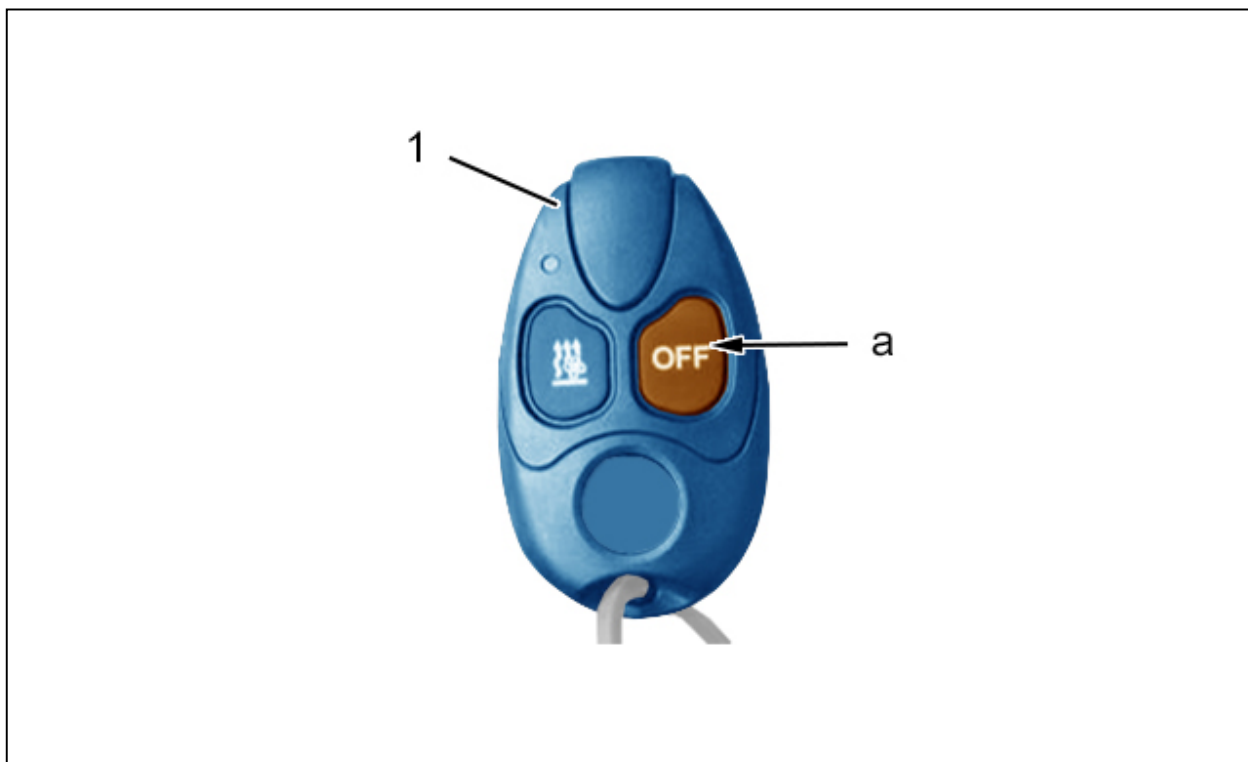


Рисунок : C5HW020D

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею.

В течение 5 секунд после подсоединения сервисной аккумуляторной батареи нажать и удерживать нажатой не менее 1 секунды кнопку "OFF" пульта дистанционного управления дополнительного обогрева (1) (в "a").

2.2. Время проведения работы

TRAVELLER (KR)

Оплачиваемое время : 0,20H.

Код операции : 99F00A.

Код причины : 1202.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа